


Contadores pneumáticos



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	NC
Local de montagem	À escolha
Fluido	Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula	40 µm
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m³
Área de visualização	3 dígitos
Função de lógica	Contador pneumático-mecânico, aditivo com pré-seleção fixa
Zeragem	pneumático Manualmente por controle remoto
Conexão de ar comprimido entrada	Ø 4
conexão de ar comprimido saída	Ø 4
Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	8 bar

Duração do impulso contar	> 8 ms
Duração do impulso zerar	> 180 ms
Duração da pausa	> 10 ms
Duração da pausa zerar	> 50 ms
Peso	0.16 kg
N° de material	0821304015

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Fig. 2

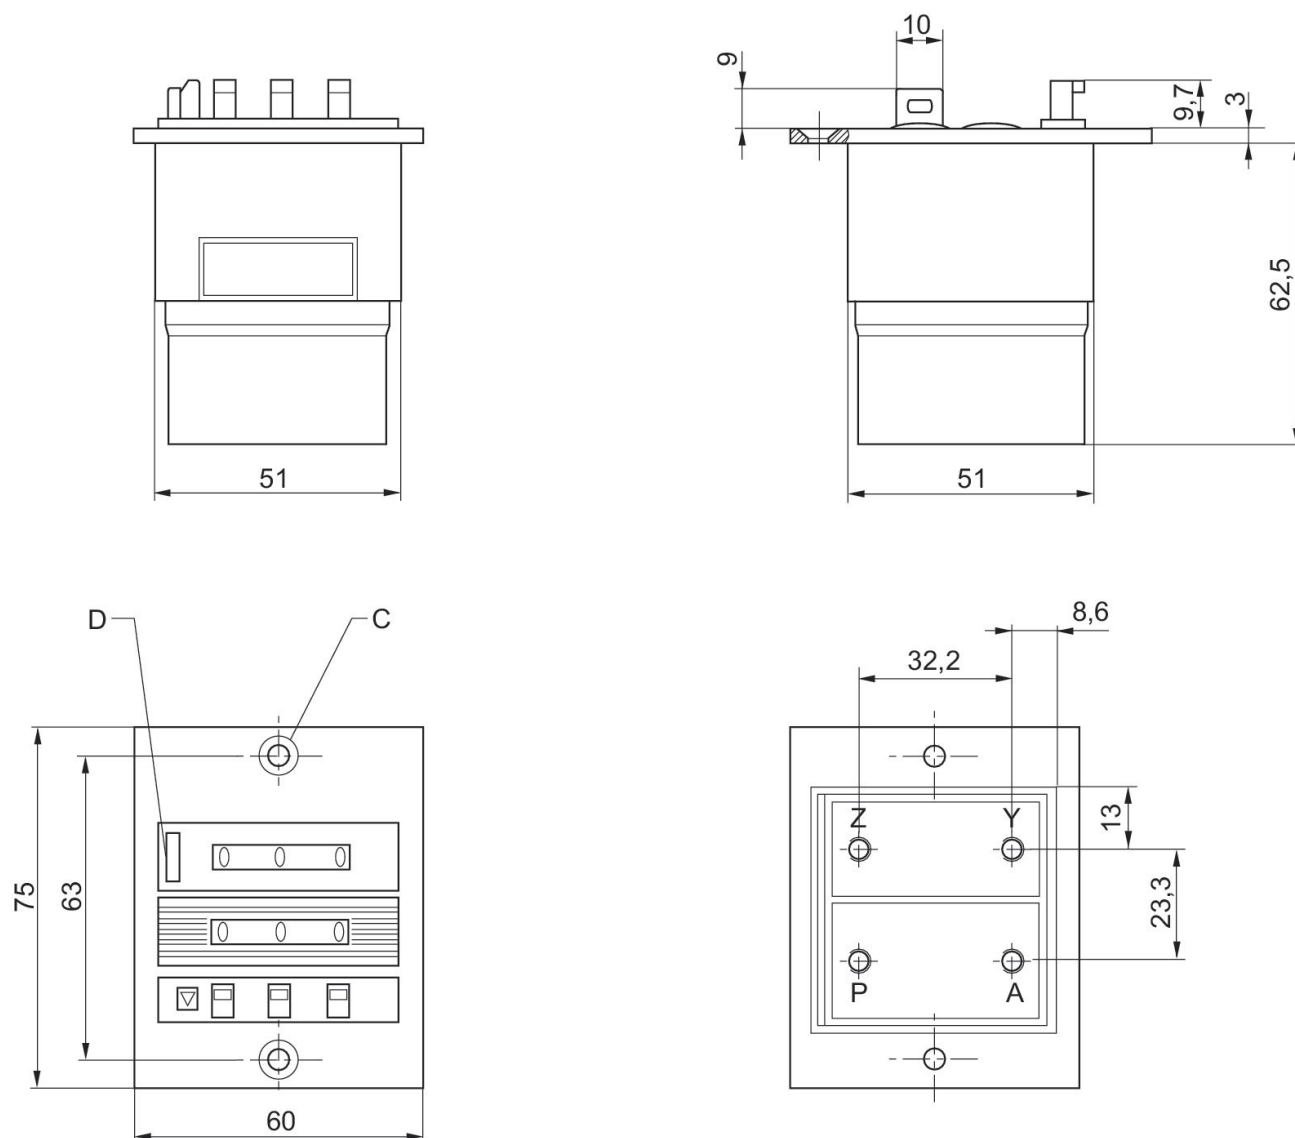

P (1) = conexão de ar comprimido

Z = Sinal de contagem


Y = Sinal de retorno

A (2) = Sinal de saída

C = depressão DIN 74-Af4 D = botão reset

Incluídos no fornecimento: 2 parafusos de cabeça cilíndrica com fenda DIN 966 St M4 x 16 2 arruelas de pressão A4 DIN 124 2 porcas sextavadas M4 DIN 934

Fig. 1

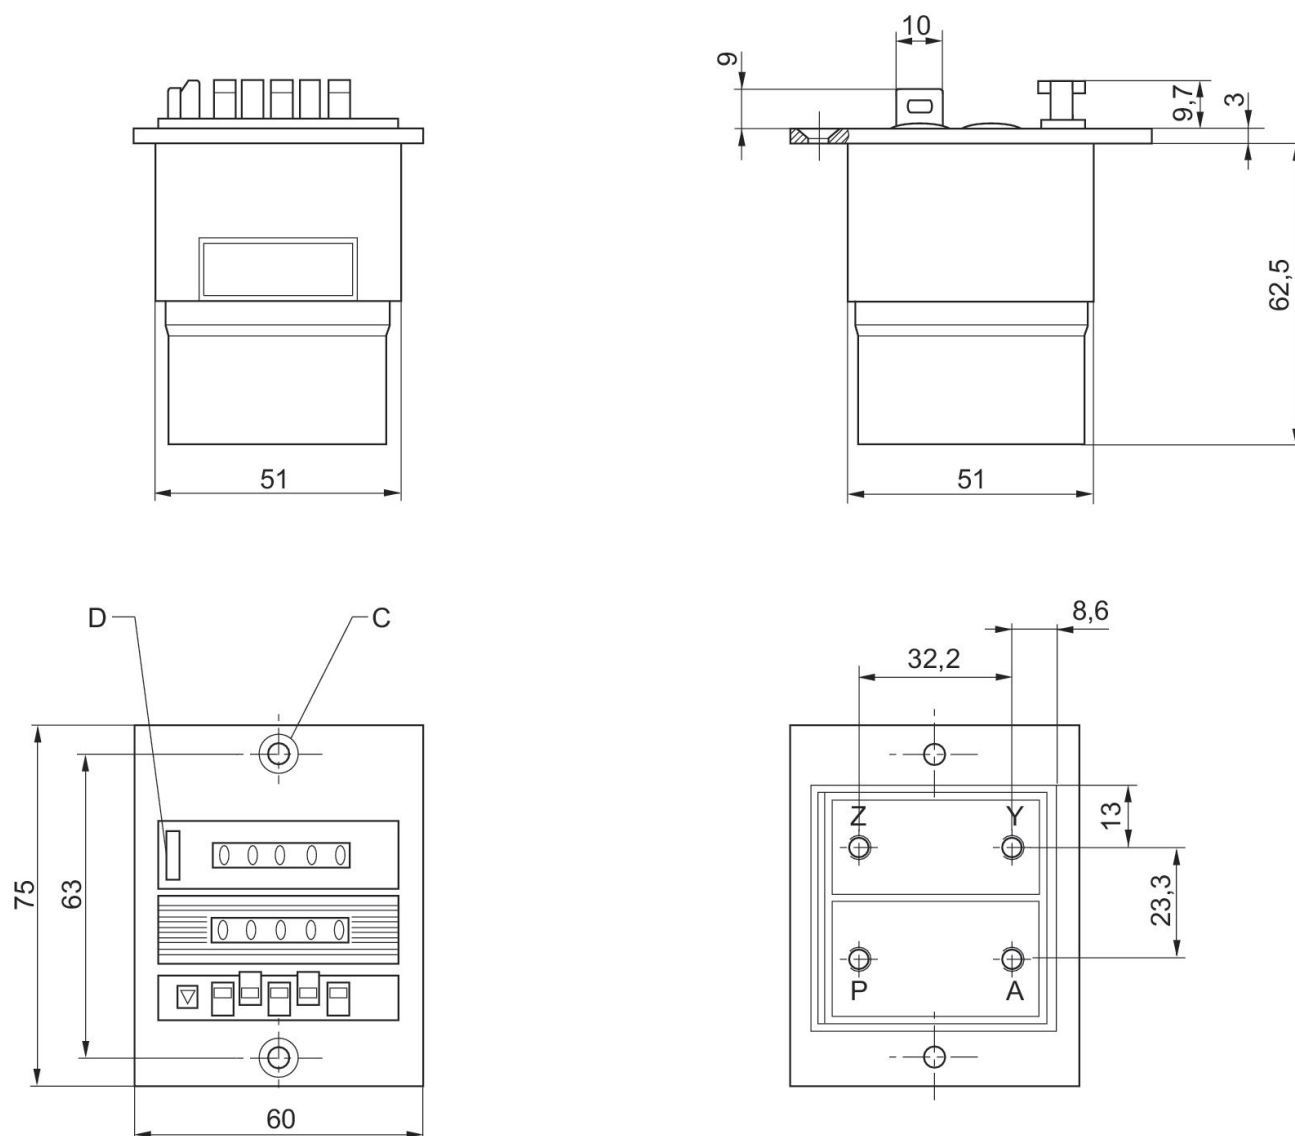

P (1) = conexão de ar comprimido

Z = Sinal de contagem


Y = Sinal de retorno

A (2) = Sinal de saída

C = depressão DIN 74-Af4 D = botão reset

Incluídos no fornecimento: 2 parafusos de cabeça cilíndrica com fenda DIN 966 St M4 x 16 2 arruelas de pressão A4 DIN 124 2 porcas sextavadas M4 DIN 934

Fig. 3

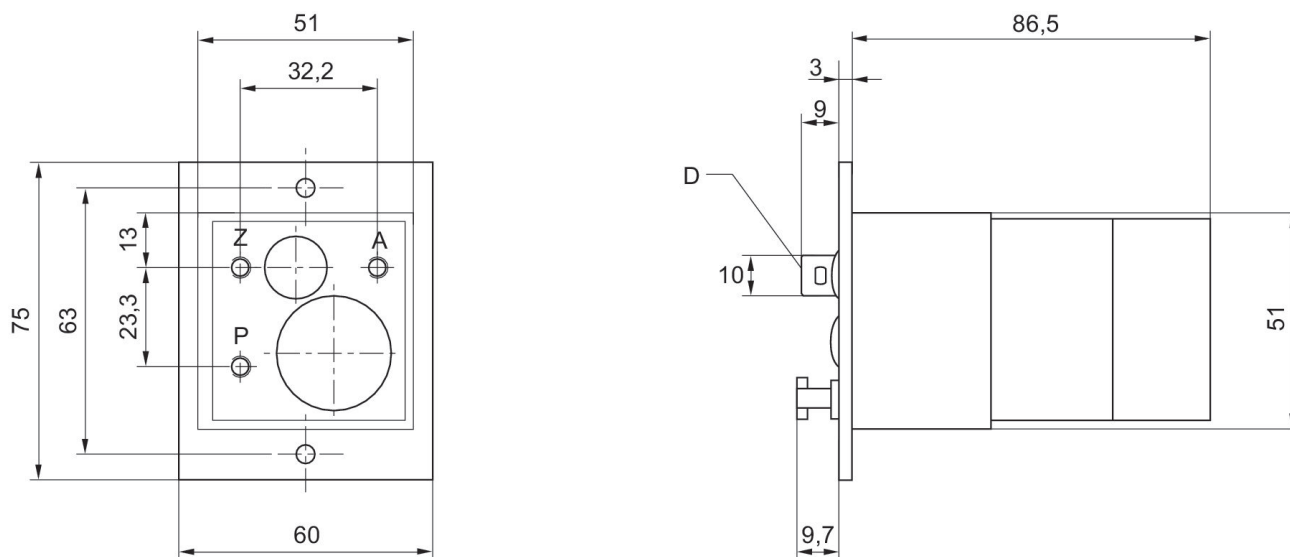

P (1) = conexão de ar comprimido


Z = Sinal de contagem

A (2) = Sinal de saída

D = botão reset

Incluídos no fornecimento: 2 parafusos de cabeça cilíndrica com fenda DIN 966 St M4 x 16 2 arruelas de pressão A4 DIN 127 2 porcas sextavadas M4 DIN 934

Frequência de contagem

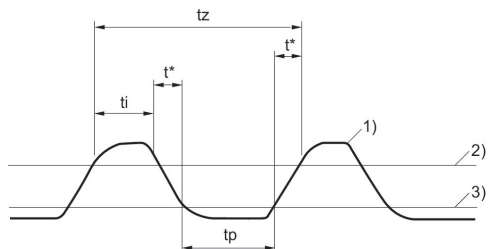

1) Impulsos de contagem

2) Pressão de reação -[[0,8] bar]

3) Pressão de queda -[[0,15] bar]

ti = duração do impulso mín. tp = duração da pausa mín. tz = tempo para impulso de contagem = ti + tp + 2t* t* = dependendo da pressão e do comprimento do tubo (valores têm de ser apurados)